



ООО «Климат Контроль»
 680009 г. Хабаровск, ул. Хабаровская, д. 19, оф. 415
 Тел.: (4212) 755-991
 Тел.: (4212) 752-412
 Факс: (4212) 755-991
 E-mail: info@climate-dv.ru
 http://www.climate-dv.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2307/03КК О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Год изготовления оборудования: 2008.

Марка оборудования: Чиллер Daikin, модели EWLP055KAW1N – 2 шт.

Место нахождения оборудования: г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 (кондиционирование 0-2 этажа)

Описание проблем:

1. Три вентилятора на выносном конденсаторе не работают (первый и второй вклинило, на третьем характерный хруст и замедленное вращение.) По этой причине оборудование выходит в ошибку по высокому давлению.
2. Датчики протока воды не работают правильно (заисли)
3. Уходит в ошибку по низкому давлению (в системе есть утечки)
4. Шум в системе водоотведения из-за неправильно подобранной гидравлики
5. Многочисленные протечки на сальниках и кранах
6. Ржавые и покрытые коростой внутренние блоки

Рекомендации: В связи с тем, что моторесурс у оборудование исчерпан, его ремонт считаем не целесообразным и частично не возможным, так как запчасти официальный дистрибьютор снял с поставки.

Технический инженер ООО «Климат Контроль»

Меркушев С.С.



22.07.2019

ООО «Климат Контроль»

ИНН 2724151978 КПП 272401001
 р/с: 40702810400650003656
 к/с: 30101810364010000818

БИК 046401818
 ФИЛИАЛ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г.
 ЮЖНО-САХАЛИНСК

STIEBEL ELTRON
 TOSHIBA
 OASE